

惠州市应急管理局

惠州市应急管理局关于 2022 年 5 月份 全市工矿商贸行业企业执法检查 情况的通报

各县、区应急管理（安全监管）局：

根据 2022 年工矿商贸行业执法监督检查计划要求，5 月份，市应急管理局、各县（区）应急管理（安全监管）局对全市工矿商贸行业企业进行了日常检查或专项执法监督检查。现将有关情况通报如下：

一、总体检查情况

5 月份，市、县（区）共检查工矿商贸行业企业 113 家，发现各类问题和事故隐患 470 项，责令停产停业整顿生产经营单位 4 家，行政处罚 14 宗，罚款金额 63.3494 万元。（详见附件 1）。

（一）市应急管理局检查情况。共检查工矿商贸行业企业 7 家，共发现各类问题和事故隐患 24 项，行政处罚 0 宗，罚款金额 0 万元。（详见附件 2）

（二）各县（区）检查情况。共检查工矿商贸行业企业 106 家，发现各类问题和事故隐患 446 项，责令停产停业整顿生产经营单位 4 家，行政处罚 14 宗，罚款金额 63.349 万

元。（详见附件1）。

二、检查中发现的典型问题

（一）安全生产装置和设施设备设置不规范。部分企业在生产过程中，为了作业方便，移动安全生产装置和设施设备，导致不符合安全生产条件的情况发生，如：九通木业（惠州）有限公司砂光机未接入中央除尘系统，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置。

（二）安全管理不到位。部分企业对安全管理和规范要求不掌握，默认采用同类企业常用的错误方式，如：名博（惠州市）智能家居科技有限公司厂房二（二楼）生产车间，调漆间（使用甲类易燃液体）未按照要求规范设置通风装置和防爆电气设施。

（三）安全生产台帐不完善。突出体现在涉粉尘企业的清扫记录和外包协议缺失，如：惠州市瑞基五金科技有限公司粉尘清扫记录未规范填写；惠州中特特种爆破技术工程有限公司于检查当日未提供与总包单位（发包方）签订专门的安全管理协议，应急预案备案到期未及时办理重新备案手续。

三、下一步工作

（一）根据非煤矿山安全生产大检查进度安排，6月30日前，在企业自查基础上，市应急管理局对地下矿山进行执法检查，各县（区）对其他非煤矿山企业实施全覆盖执法检查，并将检查情况录入相应企业提交的《企业检查表》。各级应急管理（安全监管）局、各非煤矿山企业对自查中发现的重大突出问题要纳入安全生产专项整治三年行动“两个清

单”。

(二)全面开展“百日清零行动”,6月30日前,各县(区)应急管理(安全监管)局督促辖区相关企业开展自查自改,如实登记发现的隐患问题,并形成整改落实情况报告,报告由企业主要负责人签字确认后,按照分级分类管理原则分别报送属地市、县(区)应急管理(安全监管)局。

(三)认真学习领会《关于做好工贸重点企业安全风险检测预警试点建设数据接入工作有关事项的通知》和《广东省钢铁企业安全生产特派员工作专报》,对《通知》和《专报》进行贯彻落实,并做好钢铁企业信息数据收集工作。



附件 1

2022 年 5 月份市、县（区）工矿商贸 行业执法检查情况汇总表

项目内容	市 局	惠城 区	惠阳 区	惠东 县	博罗 县	龙门 县	大亚 湾开	仲恺 高新	合 计
1.市、县（区）2022年 计划执法检查生产经营 单位数(家)	116	125	144	55	62	101	119	60	782
2.市、县（区）截止当 月执法检查生产经营单 位数(家)	66	88	192	52	63	62	146	41	710
3.市、县（区）当月执 法检查生产经营单位数 (家)	7	10	24	8	7	22	28	7	113
4.查处事故隐患数(项)	24	58	96	13	36	11	209	23	470
5.行政处罚宗数（宗）	0	2	4	3	1	0	2	2	14
6.行政处罚罚款金额 (万元)	0	9	0	13	0	0	8.5	32.84 94	63.3 494
7.责令停产停业整顿生 产经营单位数(家)	0	1	0	0	1	1	0	1	4

附件 2

2022 年 5 月份市局工矿商贸行业企业 执法检查情况一览表

序号	县区	被检查单位	检查情况	备注
1	博罗县	九通木业 (惠州)有限公司	<p>1、砂光机未接入中央除尘系统，与砂光机连接的风管未规范设置火花探测报警装置；</p> <p>2、木粉尘储仓未配备泄爆口，粉尘储仓未设置通风设施；</p> <p>3、生产车间封边机风管使用绝缘的 PVC 管；</p> <p>4、除尘系统未设置进出口风压差、脉冲喷吹压力监测、卸灰阀等运行故障监控报警装置；</p> <p>5、喷油车间、调漆间内位于爆炸危险区域的部分电气设施（电气箱、柜及电机、风扇、应急照明、电子秤等）不符合防爆要求；</p> <p>6、喷油车间及调漆间内未按规范要求设置可燃气体浓度监测报警装置，喷漆车间与其他作业区域未采用防火墙进行分隔；</p> <p>7、调漆间未设置防静电接地措施，电子秤及摄像头等电气设施不符合防爆要求；</p> <p>8、油漆储存场所建筑物选址不符合规范要求，建筑物耐火等级不符合规范要求，电气设施及可燃气体浓度监测报警装置安装不符合规范要求。</p>	(惠)应急现记 〔2022〕217 号

2	惠阳区	惠州市腾兴实业有限公司	暂未发现问题。	(惠) 应急现记 〔2022〕222 号
3	惠东县	惠东县东进保鲜肉类有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、氨制冷机房的控制室未采用耐火极限不低于 3.00h 的防火隔墙隔离，隔墙上的观察窗未采用固定甲级防火窗，连通门未采用开向制冷机房的甲级防火门； 2、氨制冷系统安全阀泄压管出口安装高度过低，未高于周围 50m 内最高建筑物（冷库除外）的屋脊 5m，未设置防雷装置； 3、在氨制冷机房门口外侧便于操作的位置，未设置切断制冷系统电源的紧急控制装置，未设置警示标识。机组控制台未设置紧急停机按钮。 	(惠) 应急现记 〔2022〕233 号
4	博罗县	惠州市瑞基五金科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、粉尘清扫记录未规范； 2、涉粉区域隔离门未采用甲级防火门。 	(惠) 应急现记 〔2022〕238 号
5	惠阳区	名博(惠州市)智能家居科技有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、该公司除尘系统风量不足； 2、厂房二(二楼)生产车间，调漆间(使用甲类易燃液体)未按照要求规范设置通风装置和防爆电气设施。 	(惠) 应急现记 〔2022〕239 号
6	惠城区	惠州中特种爆破技术工程有限公司	<ol style="list-style-type: none"> 1、对项目部安全责任制落实无奖惩考核； 2、未录入全国采掘施工企业安全信息系统； 3、检查当日未提供与总包单位(发包方)签订专门的安全管理协议； 	(惠) 应急现记 〔2022〕244 号

			4、应急预案备案到期未及时办理重新备案手续。	
7	惠阳区	惠州市飞鸿精密五金塑料制品有限公司	<p>1、湿式除尘系统使用不符合要求非金属材料；</p> <p>2、湿式除尘器进行除尘时，未采用水洗或者水幕除尘工艺，现场喷淋不能形成水幕；</p> <p>3、湿式除尘循环用水未设置水位水压流速检测及声光报警装置；</p> <p>4、干式除尘器进出风口应设置风压差压监测报警装置；</p> <p>5、干式除尘器未设置锁气卸灰装置，设置卸灰装置运行异常和故障停机的监控装置。</p>	(惠)应急现记〔2022〕245号

公开方式：主动公开

校对人：李瑞娟